


BTB SL INGENYERIA ELECTRONICA INDUSTRIAL
VISUALIZADOR DE COTAS **VISAX A**
NORMAS DE PUESTA EN MARCHA

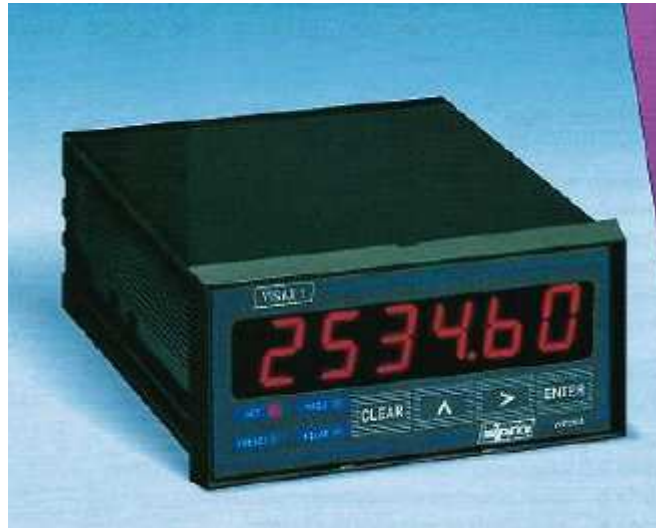

VISAX A

1.- PARA ACCEDER A PARAMETROS.-

- 1.1.- Pulsar las teclas flecha arriba y flecha derecha simultáneamente durante 3 segundos.
- 1.2.- El visualizador solicita un código de acceso: introducir 4 5 6; pulsar ENTER.
- 1.3.- Aparecen los PARAMETROS

01.-	Valor	1	Contaje con signo.
02		0	Tecla ENTER inhibida
03		0	Tecla CLEAR inhibida
04		1	Punto decimal una cifra
05		2	Carga de PRESET
06	¿??		Relación de encoder
07	¿??		Medida de Preset.

2.- PARA CARGAR MEDIDA DE REFERENCIA.-

Puede utilizarse un contacto normalmente abierto del final de carrera superior –FCS- (trasero). Si no, poner un micro normalmente abierto lo más atrás posible (antes del FCS). La carga de la medida de PRESET (para referenciar el visualizador) se ha de efectuar de la siguiente manera:

- 2.1.- Cuando la leva pulsa el FCS, se bloquea el contaje. Al invertir el sentido de marcha e ir hacia delante y liberarse el micro, se carga la medida introducida en el parámetro de PRESET (parámetro 7) y empieza el contaje.

3.- CONEXIONADO.-

